

HOJA DE VIDA

<b>Equipo:</b>	DT344	<b>Fecha de Inicio:</b>	26/09/2018	<b>Serie Equipo:</b>	JRP01668	<b>Estado:</b>	Standby
<b>Modelo:</b>	777F	<b>Vida útil:</b>	60,000	<b>Serie Chasis:</b>	JRP01668		
<b>Flota:</b>	Truck	<b>SMU Acum.:</b>	64,842	<b>Serie Motor LH:</b>	LJW02823		
<b>Fabricante:</b>	CAT	<b>% Uso:</b>	108%	<b>Serie Motor RH:</b>			
<b>Fecha Fab.:</b>	2,008	<b>Mina:</b>	Calenturitas	<b>Serie GPS:</b>	N/A		
<b>Accesorios:</b>	Tolva: MSD II Dual Slope with Linner 94 Ton	<b>Ubicación:</b>	Patio 1: Mirador A				



Frontal



Lateral 1



Trasera




Lateral 2




Serie Chasis



 Serie Motor LH



Serie Motor RH

 

Serie GPS

CONFIGURACION

El peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo (incluida la carga útil) del Camión de Obras 777F es 163.293 kg (360.000 lb). Los sistemas de freno y de dirección del Camión de Obras 777F cumplen con las normas ISO cuando se prueban de acuerdo con la política de sobrecarga 10/10/20 de la División de Minería Global de Caterpillar. La cabina tiene una estructura ROPS certificada de acuerdo con la norma ISO 3471:1994 hasta 56.063 kg (123.598 lb) como opción ROPS para un camión articulado de bastidor rígido. Este número excluye el peso de la caja basculante. Este número excluye también el peso de los residuos que quedan en la caja después de descargar. Se debe usar la máquina únicamente en entornos exentos de explosión.

ESTADO FISICO / MECANICO

Se encuentra en arriendo a favor de Prodeco, de conformidad con la aprobación que en su momento emitió la autoridad minera – No incluido en PTI 2020.

Equipo Disponible.

ESTADO DE COMPONENTES

Componente	Vida útil	Uso Actual
1000.00.CC.00 ENGINE	22,000	11,971
1353.00.CC.00 RADIATOR	30,000	11,971
3030.00.CC.00 TRANSMISSION	16,000	17,367
3101.00.CC.00 TORQUE CONVERTER	16,500	15,524
3258.00.CC.00 DIFFERENTIAL	20,000	25,088
4051.LH.CC.00 FINAL DRIVE / WHEEL	20,000	15,254
4051.RH.CC.00 FINAL DRIVE / WHEEL	20,000	15,254
4201.LH.CC.00 WHEEL	25,000	64,842
4201.RH.CC.00 WHEEL	25,000	10,823
4303.LH.CC.00 STEERING CYLINDER	10,000	33,671
4303.RH.CC.00 STEERING CYLINDER	10,000	4,945
5102.LH.CC.00 LIFT/HOIST CYLINDER	30,000	9,517
5102.RH.CC.00 LIFT/HOIST CYLINDER	30,000	7,287
7201.LH.CC.00 SUSPENSION CYLINDER	25,000	21,884
7201.RH.CC.00 SUSPENSION CYLINDER	25,000	10,823
7213.LH.CC.00 REAR SUSPENSION CYLINDER	30,000	11,989
7213.RH.CC.00 REAR SUSPENSION CYLINDER	30,000	33,438

REPARACIONES MAYORES (Top 10)

Descripción	Fecha
1. CC TOLVA	17/08/2019
2. ALARMA DE LUBRICACION, GOLPE EN TRANSMISION / REPARACION DE OREJAS TOLVA	01/02/2019
3. Plan PM4 DT344 Camion 777F/2000	12/02/2019
4. DT344 PM2 + BACKLOGS (Heijunka)	09/04/2019
5. TORNILLO DE CILINDRO DE SUSPENSION TRASERO RH SE CAYO / OCC	29/04/2019
6. DT344 PM4 + BACKLOGS (Heijunka)	17/06/2019
7. DT344 PM3 + BACKLOGS	12/05/2019
8. PM1500 + BACKLOGS (HEIJUNKA)	15/01/2019
9. AIRE ACONDICIONADO DEFICIENTE	12/01/2019
10. AIRE ACONDICIONADO DEFICIENTE	27/03/2019