

HOJA DE VIDA

Equipo:	UP397	Fecha de Inicio:	06/05/2009	Serie Equipo:	1A68K37	Estado:	Fuera de Servicio
Modelo:	SKF	Vida útil:	60,000	Serie Chasis:	1A68K37		
Flota:	Drilling	SMU Acum.:	40,355	Serie Motor LH:	TXG08570		
Fabricante:	TEREX	% Uso:	67%	Serie Motor RH:			
Fecha Fab.:	2,009	Mina:	Calenturitas	Serie GPS:	N/A		
Accesorios:	Mástil: 11.2 mts.	Ubicación:	Patio Bomba				




Frontal



Lateral 1



Trasera

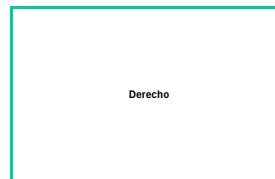


Lateral 2




Serie Chasis



Serie Motor LH



Serie Motor RH



Serie GPS

CONFIGURACION

Perforador de orugas, SKF, Bucyrus, con motor diesel C15 cat (354KW), - Longitud de transporte: 12427 mm - Anchura transporte: 6215mm - Altura con mástil arriba: 15877mm - Posee compresor sullair de 1050 CFM - 125 PSI, una mástil o torre de perforación de 11 metros, carrusel para 3 tubos de 6,5 pulgadas, sistema de inyección de agua con tanque de 295 gls, cabina FOPs de acuerdo a la ISO3449. Se debe utilizar solamente en ambientes que no contengan gases explosivos.

ESTADO FISICO / MECANICO

Equipo Down.

Falta cardán, válvula 9 cuerpos y harnés del sistema de implementos.

ESTADO DE COMPONENTES

Componente	Vida útil	Uso Actual
1000.00.ZO01_CC.00 MOTOR	12,000	5,519
1353.00.ZO01_CC.00 RADIADOR	30,000	8,970
3108.00.ZO01_CC.00 MANDO DE BOMBAS(PTO)	12,000	11,929
4051.DER.ZO01_CC.00 WHEEL Y MANDO FINAL	7,500	8,464
4051.IZQ.ZO01_CC.00 WHEEL Y MANDO FINAL	7,500	623
4351.DER.ZO01_CC.00 MOTOR DE TRASLADO	15,000	40,355
4351.IZQ.ZO01_CC.00 MOTOR DE TRASLADO	15,000	608
7206.00.ZO01_CC.00 BARRA ECUALIZADORA	15,000	40,355
79NU.DER.ZO01_CC.00 CILINDRO DE LEVANTE DE TORRE	15,000	6,858
79NU.IZQ.ZO01_CC.00 CILINDRO DE LEVANTE DE TORRE	15,000	1,661
79NZ.00.ZO01_CC.00 CILINDRO DE PULL DOWN	15,000	5,526
79P3.00.CC.00 ROTARY HEAD GEARBOX	15,000	7,674
9T50.00.ZO01_CC.00 COMPRESOR	15,000	4,712
9T74.00.ZO01_CC.00 MOTOR ROTARIA	12,000	11,105
9T93.00.ZO01_CC.00 BOMBA PRINCIPAL TRASLACION Y ROTA	12,000	2,149
9T94.00.ZO01_CC.00 BOMBA TRASLADO	12,000	2,723
9T95.00.ZO01_CC.00 BOMBA AUXILIAR Y PULLDOWN	12,000	9,479
9T99.FRONDER.ZO01_CC.00 CILINDRO NIVELACION	12,000	4,047
9T99.FRONIZQ.ZO01_CC.00 CILINDRO NIVELACION	12,000	3,362
9T99.TRASDER.ZO01_CC.00 CILINDRO NIVELACION	12,000	2,233
9T99.TRASIZQ.ZO01_CC.00 CILINDRO NIVELACION	12,000	2,619

REPARACIONES MAYORES (Top 10)

Descripción	Fecha
1. PM1 + REPARACIÓN DE GRIETAS + BACKLOGS//PIERDE POTENCIA , ALARMA CODIGO 46	03/01/2019
2. PM2 + CORRECCION FUGA DE ACEITE DE CULATA (WITY RELIANZ) + EVALUACIÓN DE	04/11/2018
3. FUGA POR MANDO FINAL IZQUIERDO / NIVEL 10 CD	24/12/2018
4. PROBLEMAS CON LA TUBERIA (STAND BY)	15/12/2018
5. CORREGIR MASTIL NO BAJA	17/01/2019
6. SISTEMA DE GRASA NO FUNCIONA/ROTARIA DESALINEADA/NIVEL 9 ORI	14/01/2019
7. LLAVE HOBO NO LIBERA EL TUBO / MUELAS DE LLAVA HOBO DESGASTADA	26/10/2018
8. FUGA POR LINEA DE LA ROTARIA / BUSHING EN MAL ESTADO//CAMBIO DE LÍNEA DE LA	25/11/2018
9. BOMBA DE AGUA NO FUNCIONA, SEGURO DE CARGATUBO EN MAL ESTADO	16/11/2018
10. CHAPA DE LA PUERTA LADO MASTIL SE PEGO//SE LUBRICA CERRADURA DE LA	15/01/2019